

VARIANT VX - Serie 753...

Aufnahmeelement Receiver




Die stufenlose 3D-Verstellung des Aufnahmeelements:
Seite/Höhe/Andruck +/- 3 mm
Verstellungen mit Torx-Schlüssel TX 30
Infinitely variable 3D adjustment of receiver:
Lateral/height/compression +/- 3 mm
Adjustment by means of Torx TX 30 key

Die Bandbezugslinie (BBL):

Der Abstand der 1. BBL ist **241 mm** vom Zargenfalz bzw. **237 mm** bis Oberkante Türfalz. Zwischen 1. und 2. BBL ist der Abstand abhängig von der Türblatthöhe.

Hinge reference line (HRL):

The 1st HRL is **241 mm** from the frame rebate or **237 mm** to the upper edge of the door rebate. The distance between the 1st and 2nd HRL depends on the height of the door leaf.

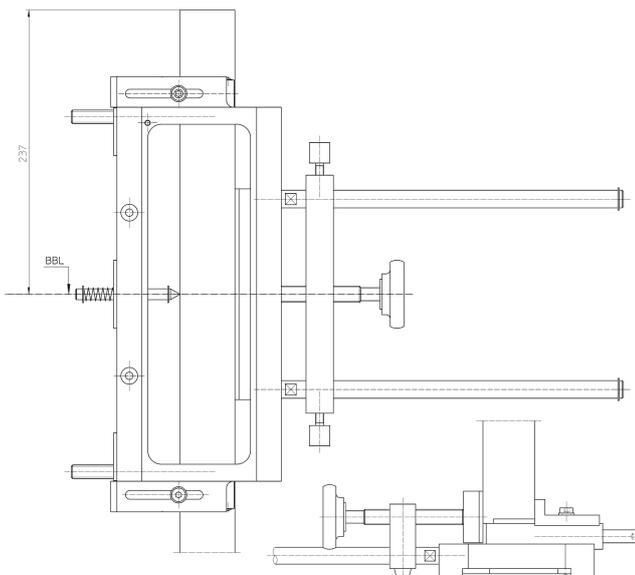


Justieren der Frässhablone

Universalfräsrahmen nach Übertragen der BBL-Maße auf der Zarge aufspannen. Montageanleitung und die Angaben auf der Frässhablone beachten!


Adjust the cutting template

Once the HRL dimensions have been transferred, clamp the universal cutting template on to the frame. Follow the fixing instruction and the information on the cutting template!


Die Montage in der Blockzarge Assembly within the block frame

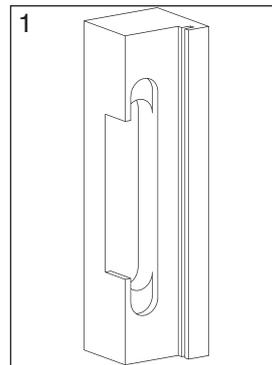


1
Fräsungen vornehmen
Fräser 24 mm Ø
Prepare the holes
Cutter 24 mm Ø

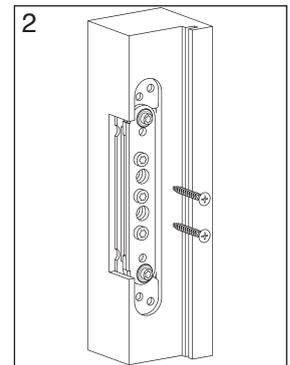


2
Aufnahmeblock einsetzen,
fest verschrauben
Insert the receiver block,
screw in tightly

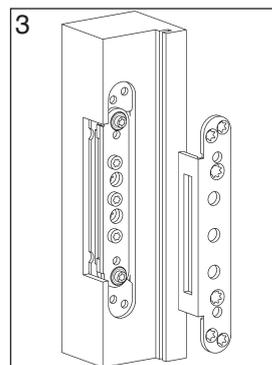


3
die Abdeckung aufsetzen
attach the cover

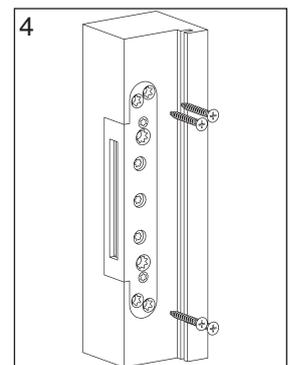

4
Abdeckung mit Schrauben mind.
50 mm befestigen
fasten the cover with min.
50 mm screws

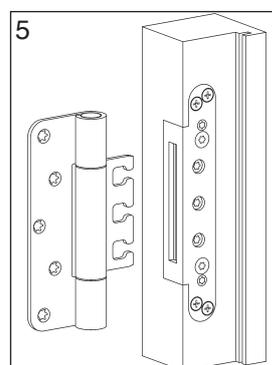

5
Füllstück entnehmen, Tür mit
dem Türband in das Aufnahme-
element einstecken
Remove the filler piece, insert
the door with the door hinge into
the receiver

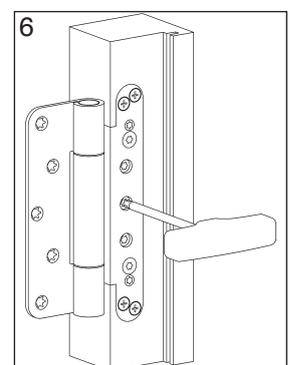

6
Tür ausrichten, die 3 Klemm-
schrauben fest anziehen
align the door, tighten up the 3
clamping screws

VARIANT VX - Serie 753...


Aufnahmeelement Receiver

Die Montage in der schmalen Blockzarge:

Zur Stabilisierung kann ein Aufnahmeelement mit einer zusätzlichen Befestigungsplatte (VX 7535) eingesetzt werden.

Assembly within the slimline block frame:

A receiver with an additional fastening plate (VX 7535) may be used for stability.

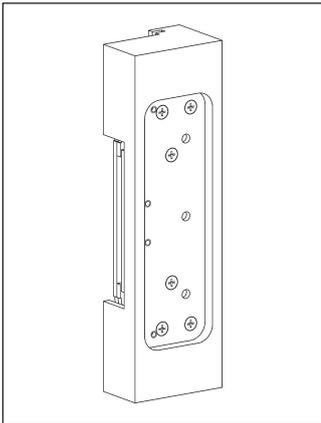

Die Befestigungsplatte in einer rückseitigen Fräsung plazieren. Mit beiliegenden Senkschrauben M6 x 30 die Abdeckung an der Befestigungsplatte verschrauben.


Position the fastening plate on a rear hole. Use the attached countersunk screws M6 x 30 to screw the cover on to the fastening plate.

Die Montage in der Futterzarge:

Zur Stabilisierung muß ein Aufnahmeelement mit einer zusätzlichen Befestigungsplatte (VX 7532) eingesetzt werden.

Assembly within the casing frame:


A receiver with an additional fastening plate (VX 7532) must be used for stability.

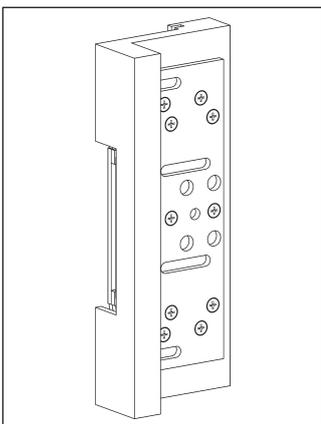

Die Befestigungsplatte rückseitig plazieren. Mit beiliegenden Senkschrauben M6 x 20 die Abdeckung an der Befestigungsplatte verschrauben. Je nach Zargenkonstruktion Distanzplättchen einsetzen.

Position the fastening plate at the rear. Use the attached countersunk screws M6 x 20 to screw the cover on to the fastening plate. Depending on the frame design, use a small spacer block.

Die stufenlose 3D-Verstellung der Aufnahmeelemente: Infinitely variable 3D adjustment of receivers:

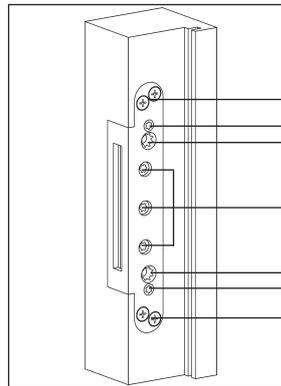


Verstellschrauben · Adjustment screws

Befestigung · Fastening
Seitenverstellung · Lateral adjustment
Konterschrauben ·


Andruck-/Höhenverstellung ·
Depth / Height adjustment

Konterschrauben ·
Seitenverstellung · Lateral adjustment
Befestigung · Fastening

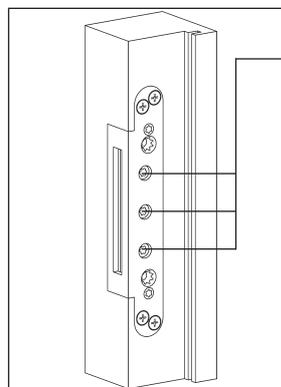

Höhen- und Andruckverstellung · Height and compression adjustment

- Tür öffnen, mit Keilen feststellen
- Klemmschrauben leicht lösen, Tür in Position bringen
- Klemmschrauben fest anziehen, Keile entfernen
- Open the door, secure using wedges
- Slightly loosen the clamping screws, position the door
- Tighten up the clamping screws, remove the wedges

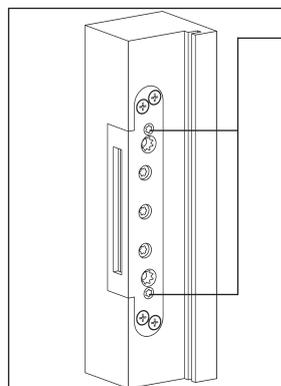

Seitenverstellung · Lateral adjustment

- Befestigung leicht lösen
- Seitenverstellung gleichmäßig oben und unten in die gewünschte Richtung drehen. Spannungen auf der Achse vermeiden!
- Befestigung fest anziehen
- Slightly loosen the fastening
- Turn the upper and lower lateral adjustment screws evenly in the required direction. Avoid strain on the axis!
- Tighten up the fastening